Instruções – Peças

Pistolas de pintura Contractor e FTx



Modelos de pistola Contractor: 288420, 288421, 288425, 288475, 288477, 288478, 826085, 288009, 262114, 17C926

Modelos FTx: 288427, 288428, 288429, 288430, 288431, 288436, 288438, 288477, 288478, 826086, 288008, 262116, 826256, 20A479, 826282

312271N

Para aplicação de pinturas e demãos arquitetónicas.

Pressão máxima de trabalho: 248 bar, 24,8 MPa (3600 psi)



INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES.

Leia todas as advertências e instruções deste manual. Consulte o manual de instruções do pulverizador para obter instruções de descompressão, escorvamento e pulverização. Guarde todas as instruções.





Seguem-se advertências relativamente à instalação, utilização, ligação à terra, manutenção e reparação deste equipamento. O símbolo de ponto de exclamação alerta-o para uma advertência geral e o símbolo de perigo refere-se a riscos específicos de procedimentos. Consulte estas advertências. Existem também advertências específicas de produtos, que podem ser encontradas ao longo deste manual, onde aplicável.

ADVERTÊNCIA



PERIGO DE INJEÇÃO ATRAVÉS DA PELE

O líquido a alta pressão proveniente da pistola, fugas nos tubos flexíveis ou componentes danificados pode provocar lesões na pele. As lesões podem ter o aspeto de um simples corte, porém constituem ferimentos graves capazes de conduzir à amputação. Obtenha tratamento médico imediatamente.




- Não aponte a pistola a ninguém nem a nenhuma parte do corpo.
- Não coloque as mãos sobre o bico.
- Não tente interromper nem desviar fugas com a mão, o corpo, uma luva ou um pano.
- Não comece a pulverizar sem que o protetor do bico e o dispositivo de segurança do gatilho estejam instalados.
- Engate o fecho do gatilho quando não estiver a pulverizar.
- Siga o Procedimento de descompressão neste manual, quando parar de pintar e antes de dar início aos procedimentos de limpeza, verificação ou manutenção.



PERIGO DE INCÊNDIO E EXPLOSÃO

Os vapores inflamáveis na zona de trabalho, tais como os provenientes de solventes e tintas, podem inflamar-se ou explodir. Para ajudar a evitar incêndios e explosões:



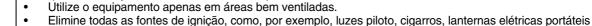


- e plásticos de proteção (potencial arco estático). Mantenha a área de trabalho sem detritos, incluindo solvente, desperdícios e gasolina.
- Não ligue nem desligue cabos de alimentação ou interruptores na presença de vapores inflamáveis.
- Ligue à massa todo o equipamento na área de trabalho. Consulte as instruções de Ligação à terra.
- Utilize apenas tubos flexíveis com ligação à terra.
- Segure a pistola com firmeza, apoiando-a na parede do balde com ligação à terra, quando estiver a descarregar para dentro do mesmo.
- Se ocorrerem faíscas de estática ou se sentir um choque elétrico, interrompa a utilização imediatamente. Não utilize o equipamento até identificar e corrigir o problema.
- tenha sempre um extintor operacional na área de trabalho.



PERIGO DE PEÇAS DE ALUMÍNIO PRESSURIZADAS

O uso de fluidos incompatíveis com o alumínio em equipamentos pressurizados, pode causar graves reações químicas e problemas no equipamento. O incumprimento deste aviso pode causar a morte, ferimentos graves, ou danos materiais.

- Não use 1,1,1-tricloroetano, cloreto de metileno, outros solventes de hidrocarboneto halogenado ou líquidos que contenham tais solventes.
- Muitos outros fluidos podem conter materiais incompatíveis com o alumínio. Para qualquer esclarecimento, contacte o seu fornecedor de materiais.

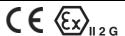

A ADVERTÊNCIA



PERIGO DE MÁ UTILIZAÇÃO DO EQUIPAMENTO

A utilização incorreta pode resultar em morte ou ferimentos graves.

- Não opere a unidade quando estiver cansado ou se estiver sob a influência de drogas ou álcool.
- Não exceda a pressão máxima de trabalho ou o nível de temperatura do componente do sistema com a classificação mais baixa. Consulte os **Dados técnicos** em todos os manuais do equipamento.
- Utilize líquidos e solventes compatíveis com as peças húmidas do equipamento. Consulte os **Dados Técnicos** em todos os manuais do equipamento. Leia as advertências dos fabricantes do líquido e do solvente. Para obter informações completas relativas ao material que utiliza, solicite as fichas de dados de segurança do material ao distribuidor ou ao revendedor.
- Verifique o equipamento diariamente. As peças danificadas ou com desgaste devem ser imediatamente substituídas apenas por peças sobresselentes genuínas do fabricante.
- Não altere nem modifique o equipamento.
- Utilize o equipamento exclusivamente para o fim a que se destina. Se precisar de informações, contacte o seu distribuidor.
- Afaste as manqueiras e os cabos de áreas com tráfego, arestas vivas, peças móveis e superfícies quentes.
- Não dê nós nem dobre as mangueiras, nem as utilize para puxar o equipamento.
- Mantenha crianças e animais afastados da área de trabalho.
- Respeite todas as normas de segurança aplicáveis.



EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL

Deve utilizar equipamento de proteção adequado ao operar, reparar ou na área de operação do equipamento para o ajudar a proteger-se contra ferimentos graves. Este equipamento inclui, mas não está limitado a:

- Proteção ocular, luvas e auricular.
- Vestuário protetor e máscara, como recomendado pelo fabricante do produto e solvente

2 312271N

Procedimento de alívio da pressão



Siga este Procedimento de descompressão sempre que lhe seja indicado para aliviar a pressão, parar de aplicar o produto, fazer a inspeção ou manutenção do equipamento e instalar ou limpar o bico.

- Desligue a energia e coloque o regulador da pressão do equipamento no nível mais baixo.
- Encoste a pistola a um balde de lavagem. Acione a pistola para um balde para efetuar a descompressão.

Se pensar que o bico ou o tubo flexível de pulverização estão entupidos ou que a pressão não foi totalmente aliviada depois de seguir os passos acima, solte a porca retentora da proteção do bico ou a união da extremidade do tubo MUITO LENTAMENTE para aliviar a pressão gradualmente, e só depois solte totalmente. Limpe a obstrução no bico ou no tubo flexível.

Fecho do gatilho da pistola (2)



Para evitar ferimentos guando a pistola não está a ser utilizada, bloqueie o fecho do gatilho (2) sempre que a unidade estiver prestes a ser desligada ou se não ficar ninguém junto da mesma.

Gatilho Bloqueado (sem pintura)



Acionador Desbloqueado (pintura)



Preparação

ti10166a



Assegure-se de que o pulverizador esteja desligado e o fio tenha sido retirado da fonte de energia. Consulte o manual do pulverizador para obter instruções de escorvamento e pulverização.

Ligação da pistola ao equipamento

- 1. Ligue o tubo flexível de alimentação à saída de produto do equipamento.
- Lique a outra extremidade do tubo flexível de alimentação ao tornel da pistola (8). Utilize duas chaves fixas (uma no tornel (8) e a outra no tubo) para apertar bem todas as ligações.
- 3. Consulte o manual de instruções do equipamento para obter instruções relativas ao escorvamento.

Instalação do bico (26) e do protetor (25) na pistola



Se o equipamento tiver sido utilizado recentemente, efetue a descompressão. Engate o bloqueio do gatilho (2).

- Usando um lápis ou um objeto semelhante, insira o vedante (24) na parte de trás do protetor (25).
- Instale o protetor (25) sobre a extremidade da pistola
- Instale o bico (26) no respetivo protetor (25). Aperte a porca de retenção.

Funcionamento

Pintar

- 1 Desbloqueie o fecho do gatilho (2).
- Certifique-se de que o bico em forma de seta (26) está virado para a frente (pintura).
- Segure a pistola na perpendicular e aproximadamente a 304 mm (12 pol.) da superfície. Mova a pistola primeiro e depois prima o gatilho (13) para pulverizar
- Aumente a pressão da pistola lentamente até que a cobertura fique uniforme e sem irregularidades (consulte o manual de instruções do equipamento para obter informações adicionais).

Alinhamento da pulverização



- Elimine a pressão. Engate o bloqueio do gatilho (2). Desaperte a porca de retenção do protetor.
- Desaperte a porca de retenção do protetor.
- Alinhe o protetor (25) na horizontal para aplicar um legue horizontal.
- Alinhe o protetor (25) na vertical para aplicar um leque vertical.

(3) Horizontal ti9535B (4) Vertical



Desobstrução




- 1. Elimine a pressão. Engate o bloqueio do gatilho (2).
- Gire a ponta (26) 180°. Desbloqueie o fecho do gatilho (2). Acione a pistola para o balde ou para o chão, para remover a obstrução.
- Engate o bloqueio do gatilho (2). Gire a ponta (26) 180° para retornar para a posição de pulverização.

Limpeza

Lave a pistola após cada turno de trabalho e guarde-a num local seco. Não deixe a pistola ou quaisquer peças na água ou solventes de limpeza.


312271N 3

Peças

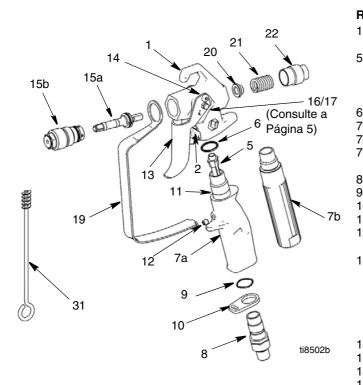

Ref.ª	Peça	Descrição	Qtd
1	288812	CAIXA, conj., Contractor	1
	289914	CAIXA, conj., FTX	1
5	287032	FILTRO, 60 mesh	1
	287033	FILTRO, 100 mesh	1
	287034	FILTRO, combinação de malha	1
		60 e 100	
6	120777	EMPANQUE, O-ring	1
7	4514000	PEGA	1
7a	15K282	Pistola Contractor	1
7b	15J735	Pistola FTX	1
8	15J736 288811	Pistola FTX-A (não apresentada) TORNEL, unidade, pistola	1
9	120733	O-RING, uretano, transparente	1
10	15J706	FIXAÇÃO, proteção, gatilho	1
11	15J698	TUBO, manípulo, pistola Contractor	i
12	120834	PARAFUSO, fixação, pistola	i
		Contractor	
13	15J409	GATILHO, Pistola Contractor/FTX,	1
		2 dedos	
	15J768	GATILHO, pistola Contractor,	1
		4 dedos (não apresentada)	
	15J769	GATILHO, pistola FTX, 4 dedos	1
		(não apresentada)	
14	117602	PARAFUSO, ombro, cabeça redonda	2
15	288488	KIT, agulha, reparação	1
15a		AGULHA, conjunto	1
15b	45.1000	DIFUSOR, conjunto	1
16	15J696	CAVILHA, gatilho (Página 5)	1
17	105334	PORCA, bloqueio, sextavada	1
19	15J464	(Página 5) PROTETOR, gatilho	1
19 20	15J464 15J528	GUIA, mola	1
20 21	121093	MOLA, compressão	1
22	15B549	PORCA, extremidade	i
31	119799	Escova de limpeza.	i
			-


Bico e proteção

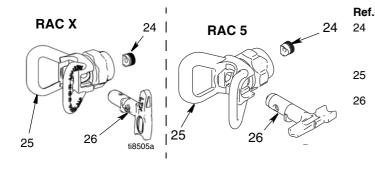

Pooo	Docarioão	Otd
reça	•	Qiu
246453	OneSeal [™] , RAC X (embalagem de 5)	1
243281	OneSeal [™] , RAC 5 (embalagem de 5)	1
17P501	OneSeal [™] , FFLP (conj. 5)	1
246215	PROTEÇÃO, RAC X	1
243161	PROTECTOR, RAC 5	1
LTX515	PONTA, pulverizador 515, RAC X	1
LTX517	PONTA, pintura 517, RAC X	1
286515	PONTA, pulverizador 515, RAC 5	1
286517	PONTA, 517, RAC 5	1
PAA517	PONTA, spray, latex, RAC X (517),	1
	Europa	
PAA515	PONTA, spray, latex, RAC X (515),	1
	Europa	
262517	PONTA, pintura 517, RAC 5, Europa	1
LP515	PONTA, pintura, LP515, RAC X	1
LP517	PONTA, pintura, LP 517, RAC X	1
	243281 17P501 246215 243161 LTX515 LTX517 286515 286517 PAA517 PAA515	246453 OneSeal [™] , RAC X (embalagem de 5) 243281 OneSeal [™] , RAC 5 (embalagem de 5) 17P501 OneSeal [™] , FFLP (conj. 5) 246215 PROTEÇÃO, RAC X 243161 PROTECTOR, RAC 5 LTX515 PONTA, pulverizador 515, RAC X LTX517 PONTA, pintura 517, RAC X 286515 PONTA, pulverizador 515, RAC S 286517 PONTA, 517, RAC 5 PAA517 PONTA, spray, latex, RAC X (517), Europa PAA515 PONTA, spray, latex, RAC X (515), Europa 262517 PONTA, pintura 517, RAC 5, Europa PONTA, pintura, LP515, RAC X

4 312271N

Manutenção

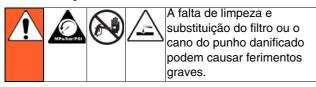

Antes de efetuar qualquer serviço de manutenção na pistola, leia todas as advertências que constam da capa deste manual e **efetue a descompressão**.

Limpeza/substituição do filtro (5)

Um filtro colmatado reduz o desempenho da pistola. Limpe o filtro após cada utilização.


- 1. Elimine a pressão. Engate o bloqueio do gatilho (2).
- 2. Desligue o tubo flexível de produto da pistola no tornel
- 3. Desencaixe o protetor do gatilho (19) do retentor do protetor (10).
- 4. Desaperte o punho (7) da pistola (1).
- 5. Remova o filtro (5) pelo topo do punho (7).
- Inspecione o filtro (5) quanto a danos na malha do filtro.
 Substitua o filtro se a malha apresentar furos ou espaçamentos.
- 7. Limpe o filtro (5). Use uma escova macia para soltar e remover o excesso de detritos.
- Inspecione o orifício do punho (7) quanto a danos.
 Substitua o orifício do punho se estiver corroído ou picado e verifique o material quanto a compatibilidade com alumínio.
- 9. Insira o filtro limpo (5) no punho (7).
- 10. Volte a colocar o punho (7) na pistola (1). Aperte firmemente.
- Volte a colocar o protetor do gatilho (19) no retentor do protetor (10).

Reparação

Ferramentas necessárias:

- Chave inglesa de 8 pol.
- Chave de porcas de 1/4 pol.

Substituição da agulha

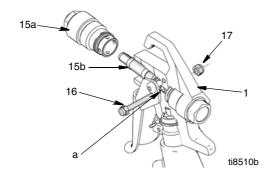



- I. Elimine a pressão. Engate o bloqueio do gatilho (2).
- 2. Remova o bico (26) e o protetor (25) da pistola (1).
- Desligue o tubo flexível de produto da pistola no tornel
 (8).
- 4. Remova a porca (17) e a cavilha do gatilho (16).
- 5. Desaperte o difusor (15a) da frente da pistola (1).
- 6. Retire a unidade da agulha (15b) através da frente da pistola (1).
- Use uma escova macia para limpar as passagens internas da pistola.
- 8. Lubrifique os O-rings da nova agulha, utilizando uma massa lubrificante sem silicone.
- Guie a nova agulha (15b) pela frente da pistola (1) certificando-se de que os lados planos (a) da superfície de montagem da agulha estão virados para os lados da caixa da pistola.
- 10. Instale o difusor (15a) Aperte o difusor com um binário de 35,25 43,38 N•m (26 30 ft-lbs).
- 11. Substitua a cavilha (16) e a porca (17)

Manuais traduzidos

Espanhol - 312098	Estónio - 312277	
Francês - 312099	Letão - 312278	
Holandês - 312265	Lituânio - 312279	
Alemão - 312266	Polaco - 312280	
Italiano - 312267	Húngaro - 312281	
Turco - 312268	Checo - 312282	
Grego - 312269	Eslovaco - 312283	
Croata - 312270	Esloveno - 312284	
Português - 312271	Romeno - 312285	
Dinamarquês - 312272	Búlgaro - 312286	
Finlandês - 312273	Chinês - 312287	
Sueco - 312274	Japonês - 312288	
Norueguês - 312275	Coreano - 312289	
Russo - 312276		

Os manuais traduzidos podem ser solicitados num distribuidor ou em www.graco.com.

312271N 5

Dados técnicos

Pressão de trabalho máxima	[248 bar, 24,8 MPa (3600 psi)					
Tamanho do orifício do produto	3,18 mm (0,125 pol.)					
Peso (com bico e protetor)	630 g (22 onças)					
Entrada	Articulação 1/4 npsm	rticulação 1/4 npsm				
Temperatura máxima do material 49°C (120°F)						
Peças em contacto com o produto	Aço inoxidável, poliuretano, nylon, alumínio, carboneto de tungsténio, elastómero					
	resistente a solventes, latão	sistente a solventes, latão				
Peso						
<u>Pistola</u>	Sem ponta e proteção	Com ponta e proteção				
Contractor	601 g (21,2 oz)	675 g (23,8 oz)				
Contractor PC - A	493 g (17,4 oz)	567 g (20,0 oz)				
Contractor PC - B	533 g (18,8 oz)	607 g (21,4 oz)				
Contractor PC Compact	456 g (16,1 oz)	530 g (18,7 oz)				
Nível de ruído*	•	•				
Potência sonora	87 dBa					
Pressão sonora	78 dBa					
	pintura com tinta à base de água – gravidad	e específica 1,36 através de um bico 517 a				
207 bar, 20,7 MPa (3000 psi) em conformidade com a ISO 3744						

Para obter informações completas relativas à garantia, contacte o seu distribuidor local da Graco. Ligue para o serviço de atendimento ao cliente da Graco: 1-800-690-2894, ou visite o nosso website: www.graco.com:

Todos os dados escritos e visuais contidos neste documento refletem as mais recentes informações sobre o produto disponíveis no momento da publicação. A Graco reserva-se no direito de efetuar alterações a qualquer momento sem aviso prévio.

Para obter informações sobre patentes, consulte www.graco.com/patents. Tradução das instruções originais. This manual contains Portuguese. MM 311861

Sede da Graco: Minneapolis

Escritórios Internacionais: Belgium, China, Japan, Korea

GRACO INC. AND SUBSIDIARIES • P.O. BOX 1441 • MINNEAPOLIS MN 55440-1441 • USA Copyright 2007, Graco Inc. Todos os locais de fabrico da Graco estão registados em conformidade com a ISO 9001.